

الربط غير الدائم (البراغي)

أنواع البراغي (اللواصب) Bolts


تصنف البراغي حسب رأس البراغي :- الى مربع وسداسي وهي الشائعة
وهناك أنواع أخرى متعددة من البراغي

البراغي السداسي والصامولة

أهم قوانين رسم البراغي والصامولة

D قطر البراغي
L طول البراغي عدى الرأس

- 1- قطر دائرة رأس البراغي أو طول رأس البراغي في حالة وجهين
- 2- طول رأس البراغي في حالة ثلاث أوجه
- 3- ارتفاع رأس البراغي
- 4- قطر الجزء المسنن
- 5- طول الجزء المسنن
- 6- نق القوس الكبير في حالة ثلاث أوجه
- 7- نق القوس في حالة وجهين
- 8- ارتفاع الصامولة

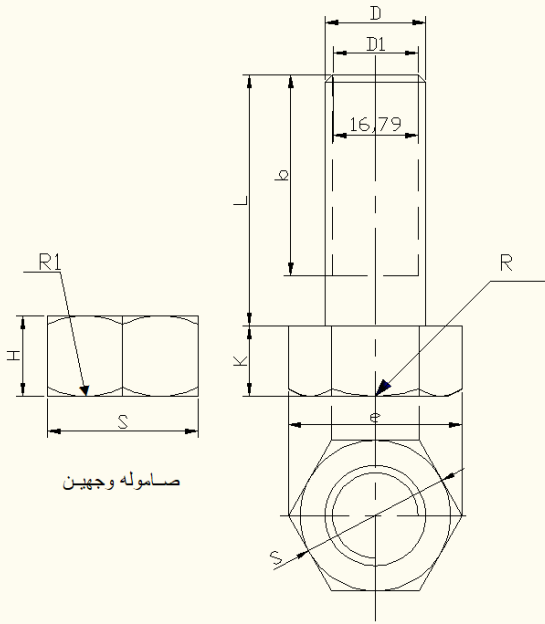

صامولة وجهين

رسم البراغي السداسي والصامولة
في حالة ثلاثة أوجه

مثال:-

$$D = 20$$

$$L = 50$$

$$S = 1.5 D = 30$$

$$e = 1.72 D = 34.4$$


$$k = 0.7 D = 14$$

$$D_i = 0.85 D = 17$$

$$b = 2D = 40$$

$$R = 0.75 e = 25.8$$

نق القوس الكبير (الوسط)

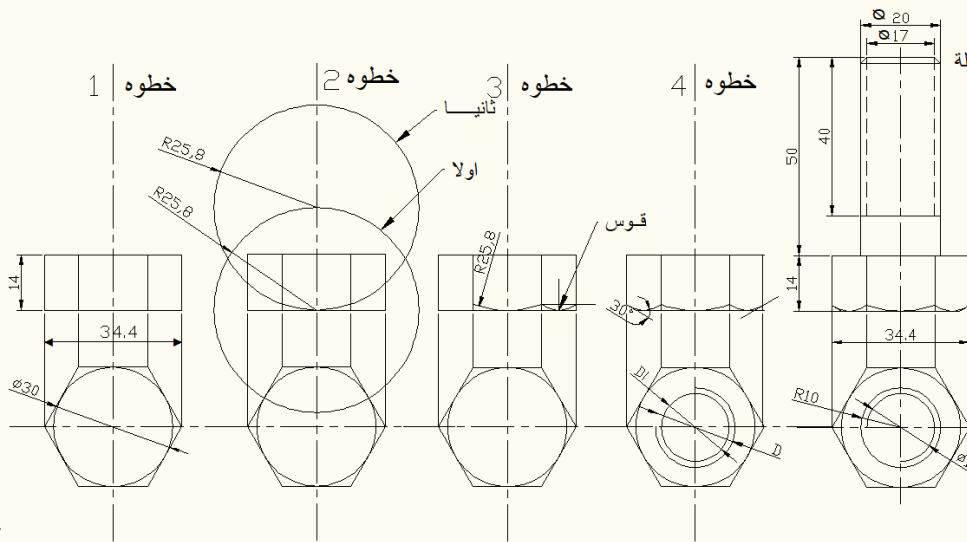

خطوه 1

خطوه 2

خطوه 3

خطوه 4


ثانياً

أولاً

قوس

رسم البراغي السداسي أو الصامولة في حالة الوجهين

- 1- نرسم المسقط الأفقي لرأس البراغي أو الصامولة وحسب المعادلة $S=1.5D$
- 2- نرسم طول المسقط الأمامي إما بالتسقيط أو بالقانون $S=1.5D$
- 3- نحدد ارتفاع رأس البراغي وحسب القانون $K=0.7D$
- 4- نحدد ارتفاع الصامولة وحسب القانون $H=0.8D$
- 5- نستخرج (نق) القوس وحسب القانون $R1=0.5e$

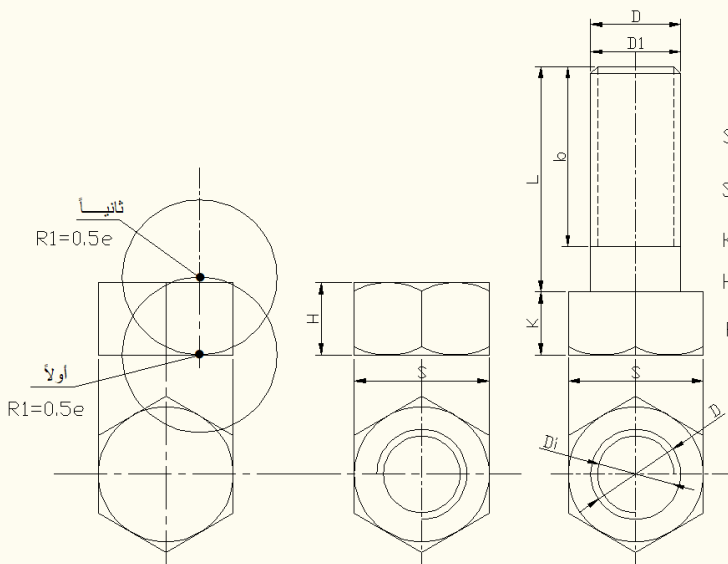

ثانياً


R1=0.5e

أولاً

R1=0.5e

5


رسم البرغي المربع والصامولة
في حالة الوجه الواحد

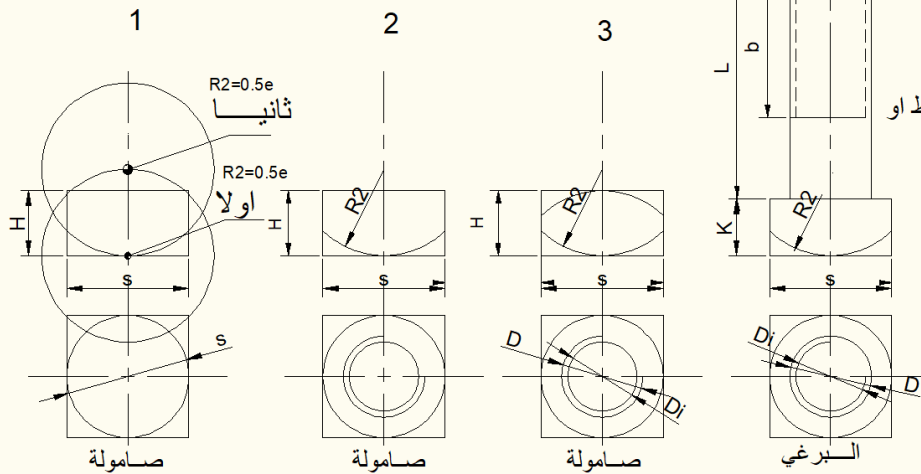

- 1- نرسم المسقط الأفقي
 - 2- نرسم المسقط للأمامي بالتسقيط أو بالحساب (S)
 - 3- نحدد ارتفاع الصامولة
 - 4- أو ارتفاع رأس البرغي
 - 5- نرسم القوس حسب المعادلة
- نصف وتر المربع $R2 = 0.5e$


6

رسم البرغي المربع والصامولة في حالة
الوجهين

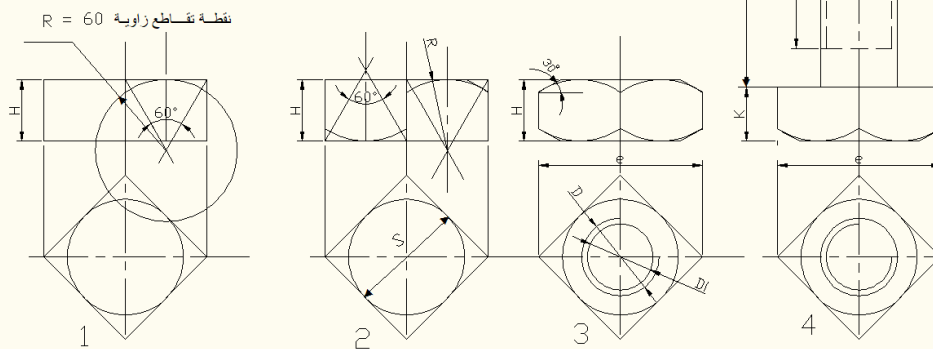

- 1- نرسم المسقط الأفقي $S = 1.5D$
- 2- نرسم المسقط الأمامي بالتسقيط أو بنظرية فيثاغورس
- 3- نحدد ارتفاع رأس البرغي $K = 0.7D$
أو ارتفاع الصامولة $H = 0.8D$
- 4- ننصف لحد الأوجه ونرسم خط بزواوية (60°) من ركن الصامولة
- 5- نرسم القوس في الوجه الثاني بالمرآة
- 6- نرسم الأقواس للجانب الثاني بالمرآة


7

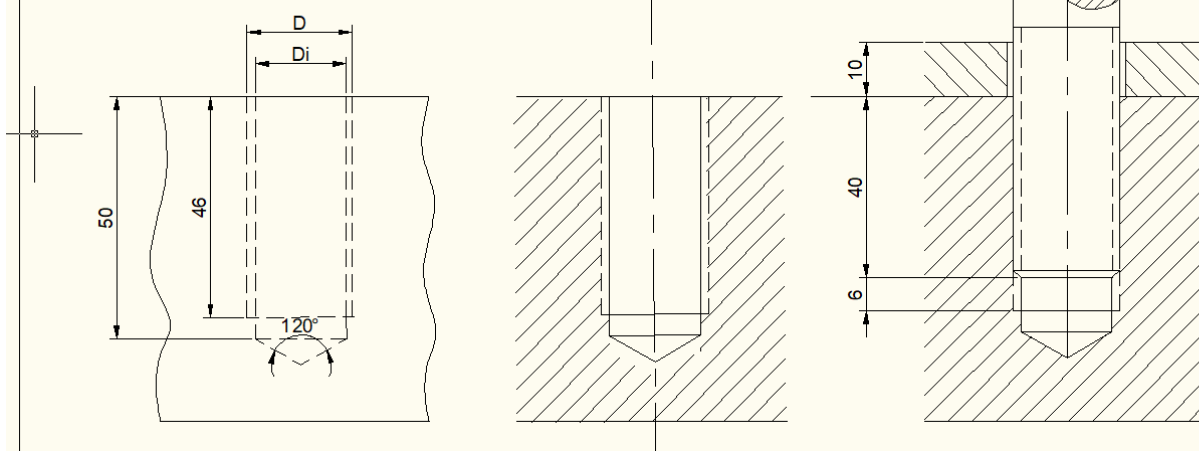

المسقط الأمامي في حالة
عدم وجود البرغي

المقطع الأمامي في حالة
عدم وجود البرغي

المقطع الأمامي في حالة
وجود البرغي

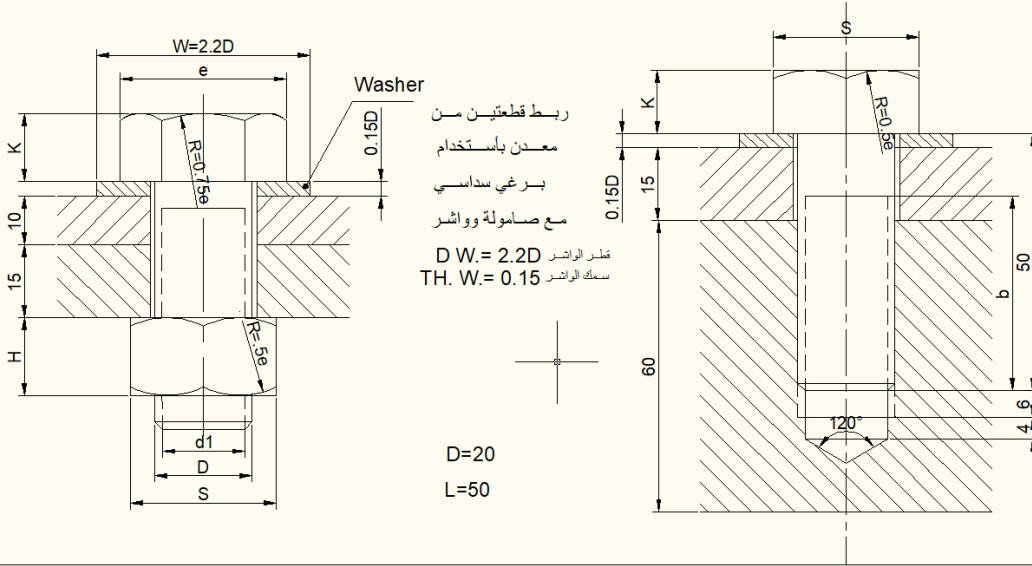


ربط قطعتين من معدن باستخدام برغي سداسي

الربط غير الدائم

الخوابير (المفاتيح) (السيل)


(keys)

- عرض الخابور b
- سمك الخابور h
- طول الخابور l

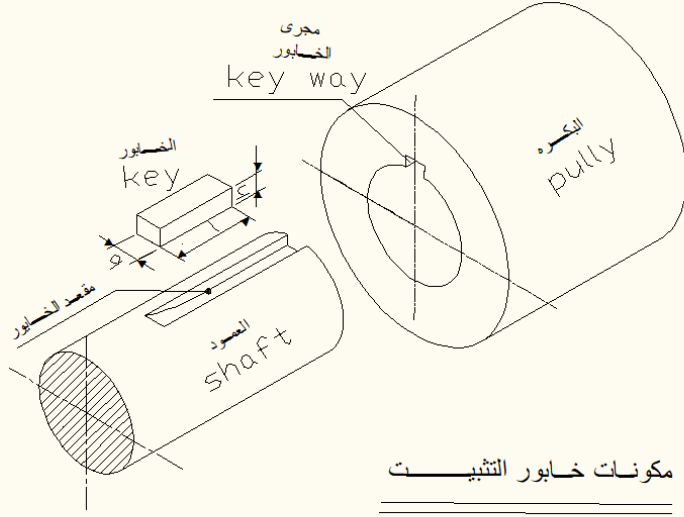


انواع خوابير التثبيت

- 1- خابور غاطس
- أ- بنهاية مستقيمة
- ب- بنهاية دائرية

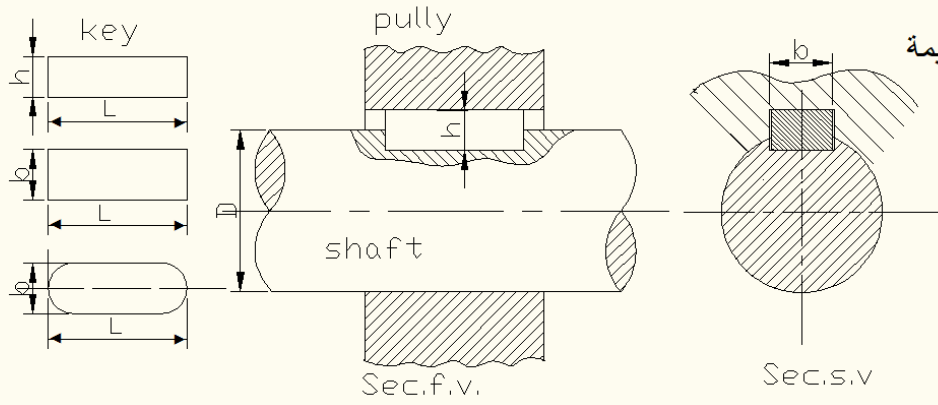


11

2- خابور ذو الذقن

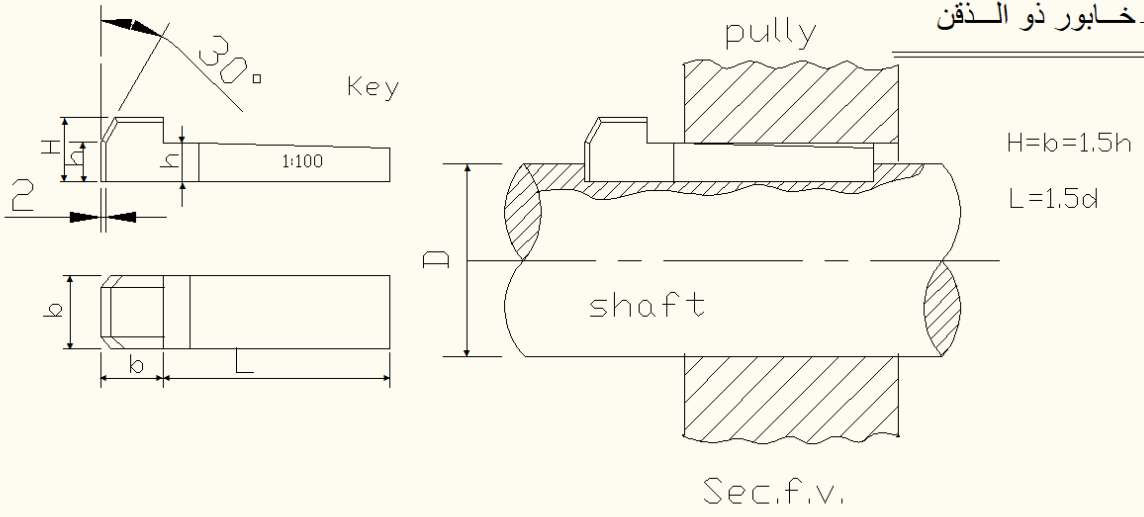


12

3- خوابير الأنزلاق

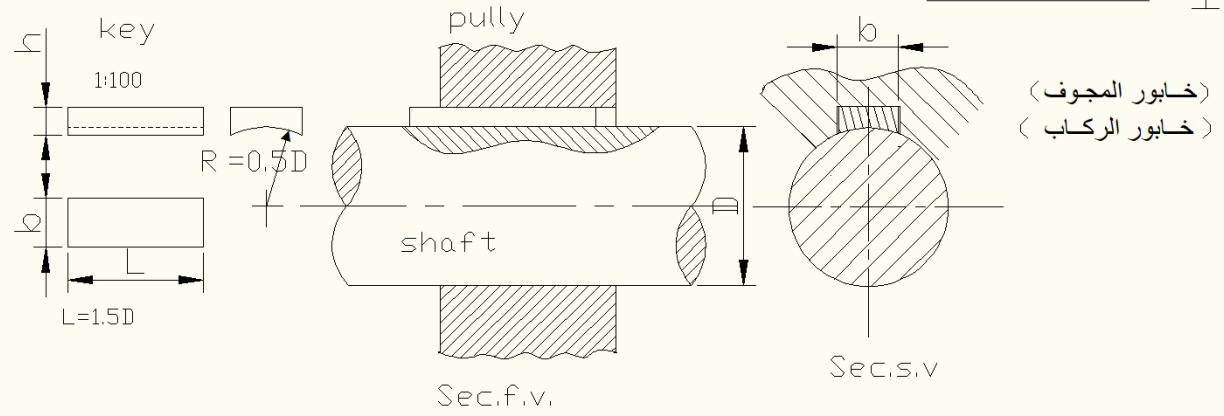


13

4- خابور هلالى (وودرف)

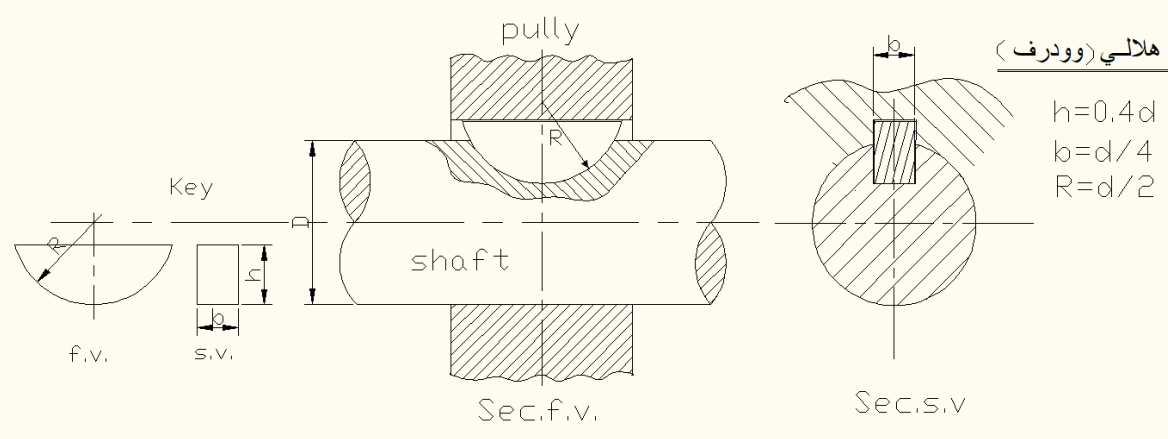

انواع مسامير البرشام :-

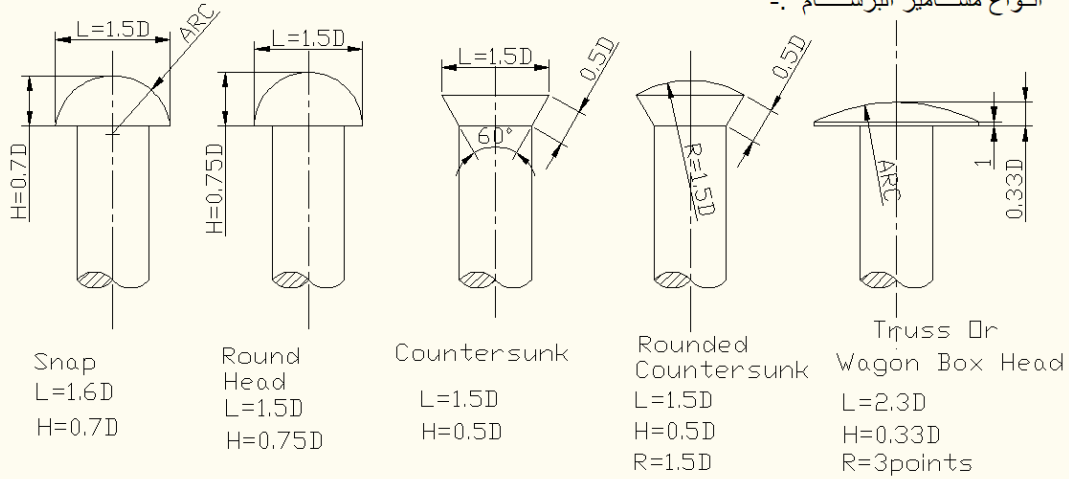

الربط الدائم

البراشيم :-

أنواع الربط بأستخدام مسامير البرشام :-

1- ربط تراكبي مفرد (Single Riveted lap joint) :-

يتم حساب قطر البرشام أو سمك المعدن حسب المعادلة التالية :-

$$d = 6 \sqrt{t}$$

أهم قوانين الربط بالبرشام :- ربط تراكبي مفرد

$$C = 1.5D$$


$$P = 3D$$

$$W = 3P$$

قوانين البرشام نوع (snap)

$$L = 1.6D$$

$$H = 0.7D$$

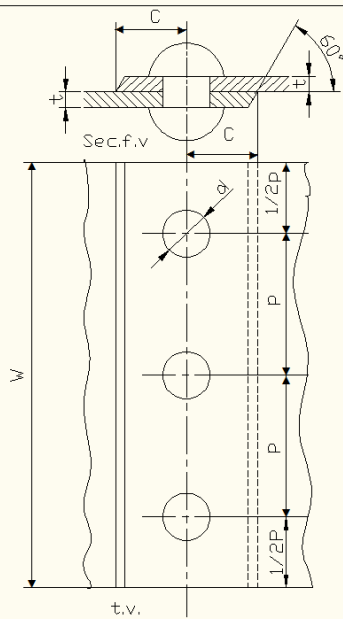

2- ربط تراكبي مفرد

Single Riveted (1-strap)

Butt joint

$$d = 6\sqrt{t}$$

$$t_1 = 1.2t$$

$$c = 1.5d$$


$$p = 3d$$

$$w = 3p$$

برشام نوع Snap


$$L = 1.6d$$

$$H = 0.7d$$

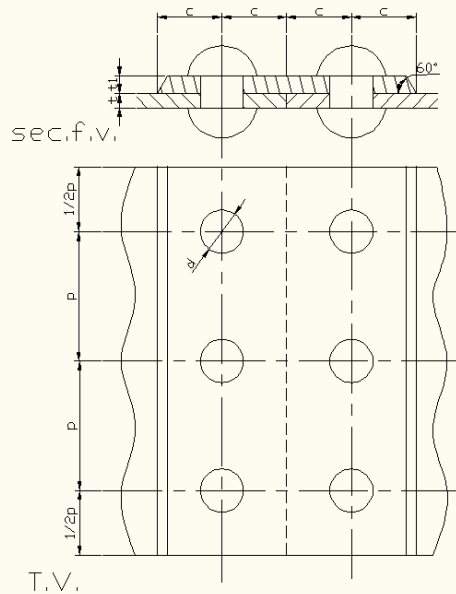

3- ربط تراكبي مفرد

Single Riveted (2-strap)
Butt joint

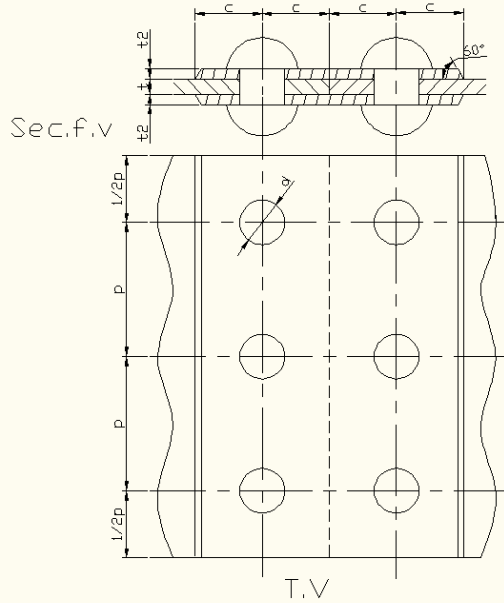

$d = 6\sqrt{t}$
 $t_2 = 0.7 \text{ او } 0.8t$
 $c = 1.5d$
 $p = 3d$
 $W = 3P$


برشام نوع Snap
 $L = 1.6d$
 $H = 0.7d$

Double riveted (chain) -4
lap joint

ربط تراكبي (زنجيل)

Double riveted (zigzag) -5
lap joint

ربط تراكبي (زكزاك)

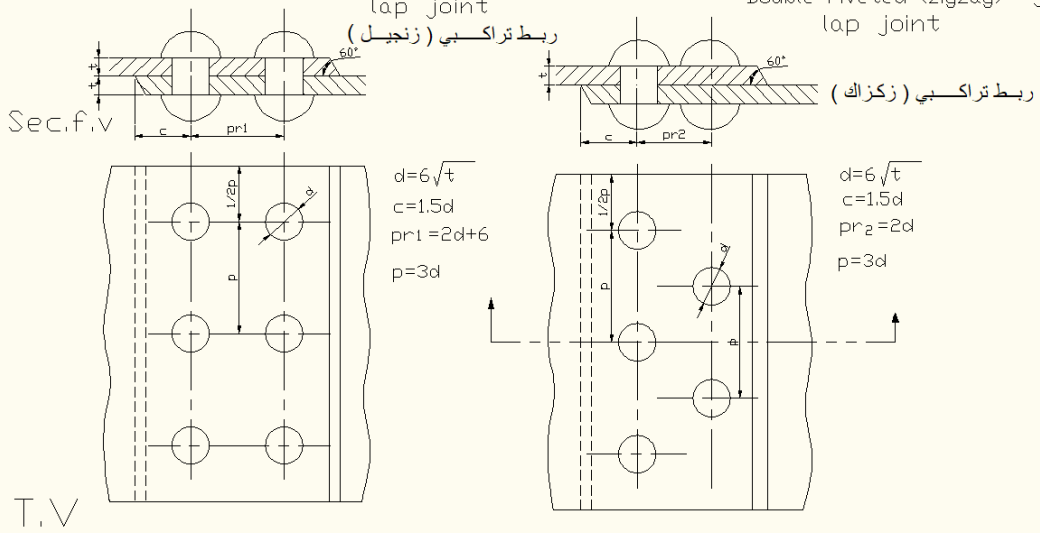

$d = 6\sqrt{t}$
 $c = 1.5d$
 $pr_1 = 2d + 6$
 $p = 3d$

$d = 6\sqrt{t}$
 $c = 1.5d$
 $pr_2 = 2d$
 $p = 3d$

الربط الدائم

انواع
استعمالات
اللحام

طريقة وضع رموز اللحام على المساقط	منظور وصلات اللحام	مسقط وصلات اللحام	الرمز	نوع اللحام
				لحام زاوية
				لحام زاوية من الحسنيين

20

انواع

استعمالات
اللحام

طريقة وضع رموز اللحام على المساقط	منظور وصلات الحام	مسقط وصلات اللحام	الرمز	نوع اللحام
				لحام دائري
				لحام النقطة


21

انواع

استعمالات
اللحام


طريقة وضع رموز اللحام على المساقط	منظور وصلات الحام	مسقط وصلات اللحام	الرمز	نوع اللحام
				لحام زاوية منقطع
				لحام V

22

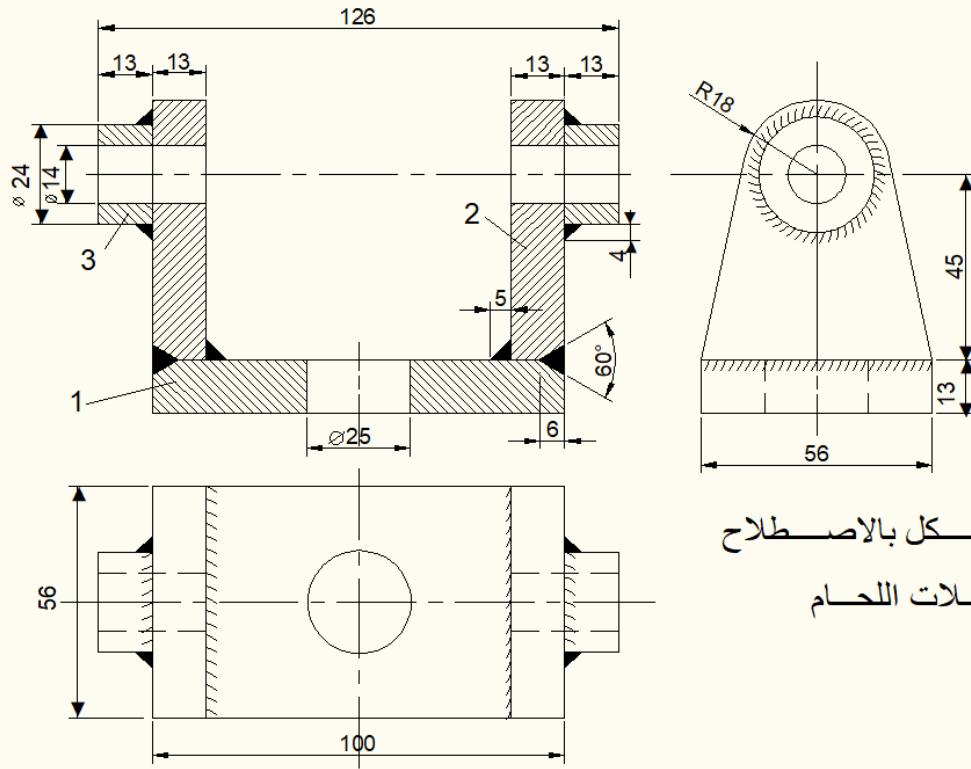

اعادة رسم الشكل بالاصطلاح
الرمزي لوصلات اللحام

23



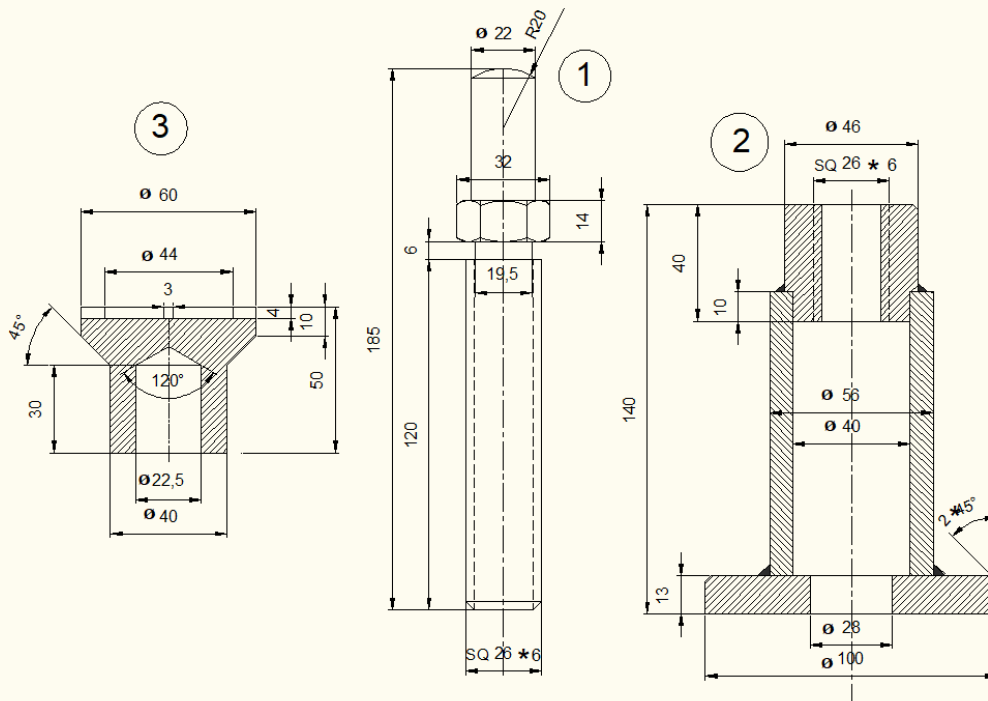


Screw Jack

- 1- Spindle
- 2- body
- 3- head



Screw Jack

- 1- Spindle
- 2- body
- 3- head

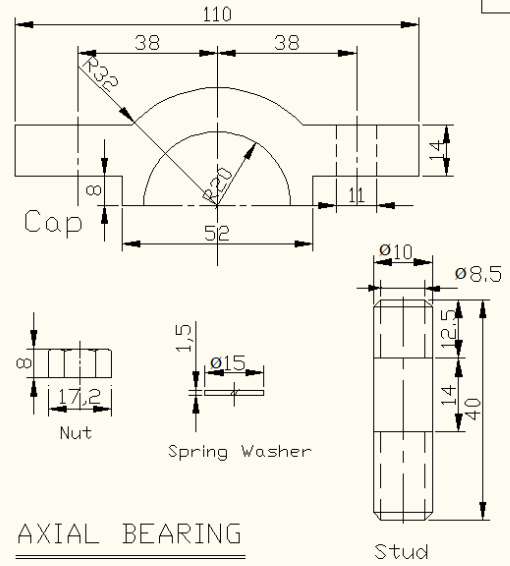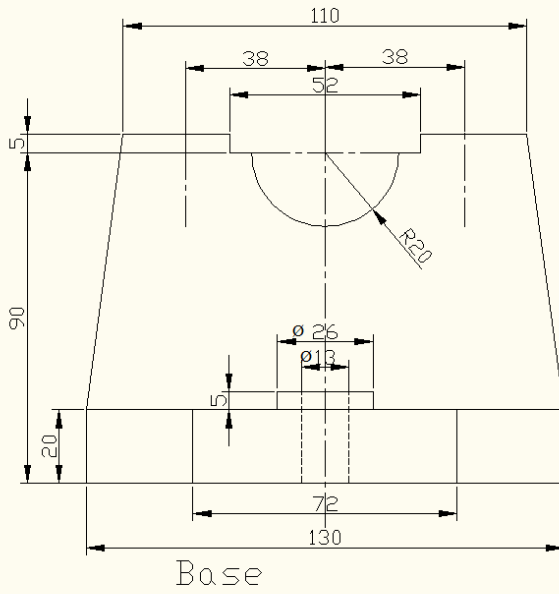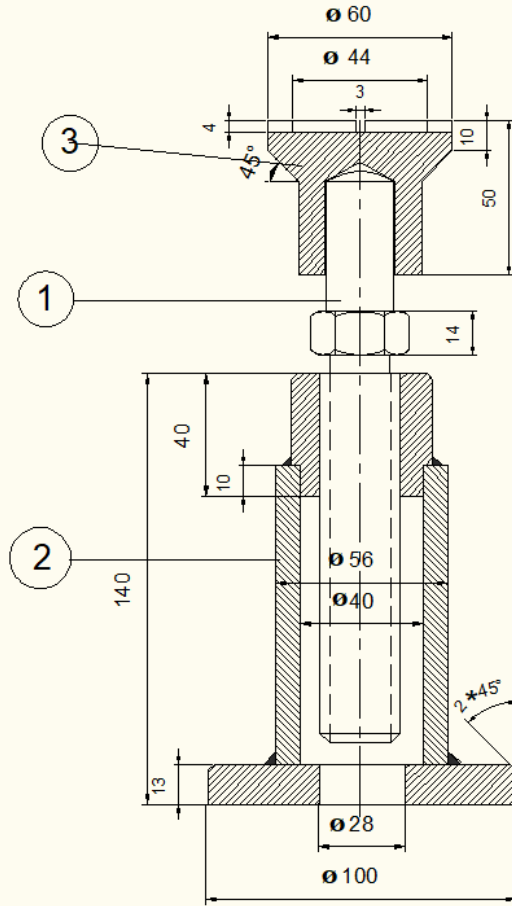


AXIAL BEARING

Stud

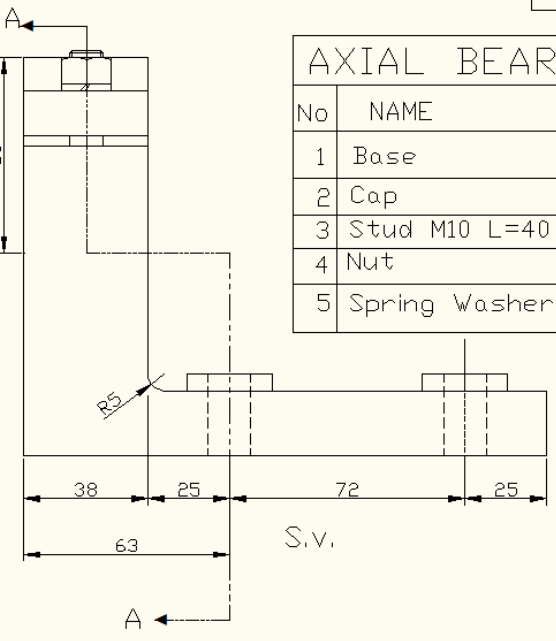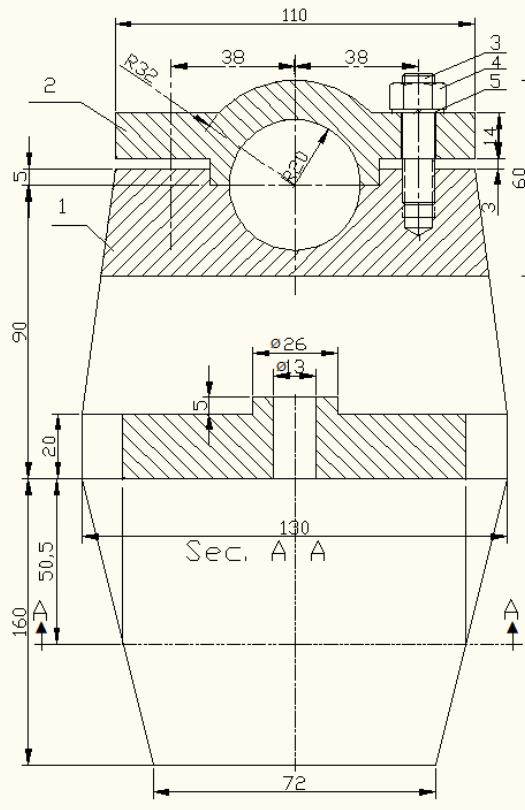

AXIAL BEARING		
No	NAME	off
1	Base	1
2	Cap	1
3	Stud M10 L=40	2
4	Nut	2
5	Spring Washer	2



AXIAL BEARING


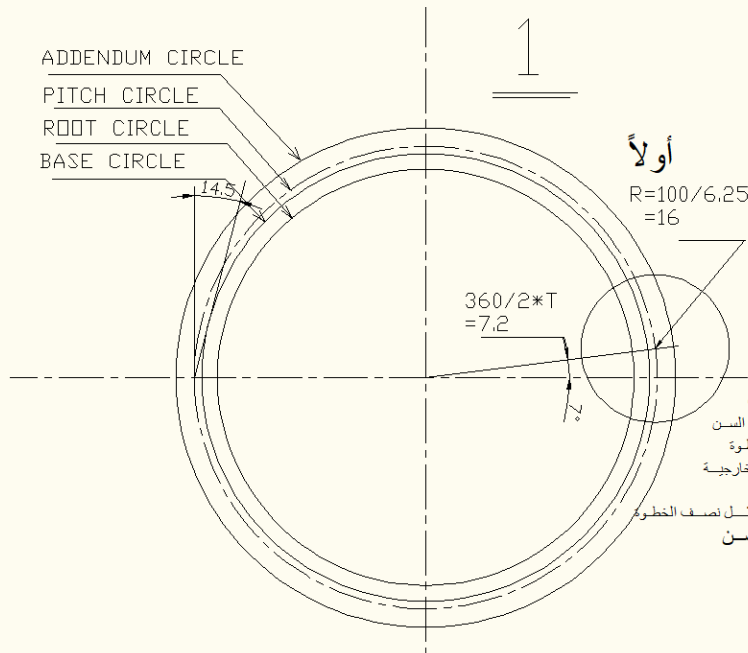


أولاً
 $R = 100 / 6.25 = 16$

SPUR GEAR


- الموديول $M = 4$
- عدد الاسنان $T = 25$
- زاوية التضخاظ السن $\alpha = 14.5$
- قطر دائرة الخطوة $dp = mt = 4 * 25 = 100$
- قطر الدائرة الخارجية $do = dp + 2m = 100 + 8 = 108$
- دائرة الجذر $dr = dp - (2.5m) = 100 - 10 = 90$
- زاوية السن وتمثل نصف الخطوة $1/2pt, = 360 / 2 * t = 7.2$
- نق قوس السن $R = dp / 6.25 = 100 / 6.25 = 16$

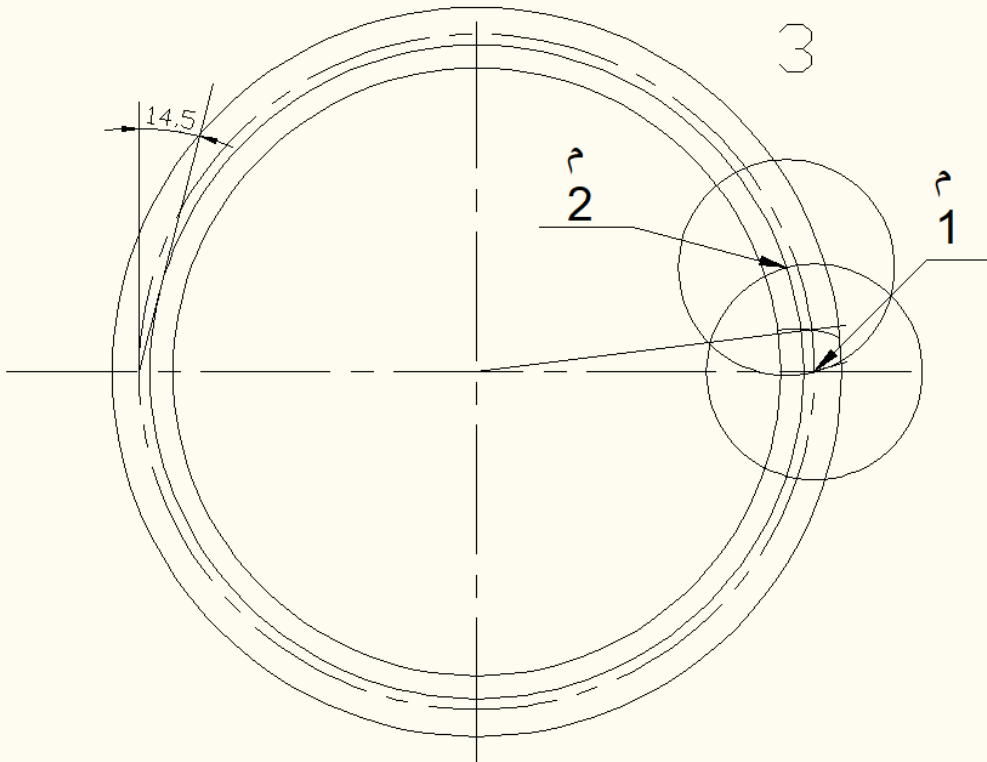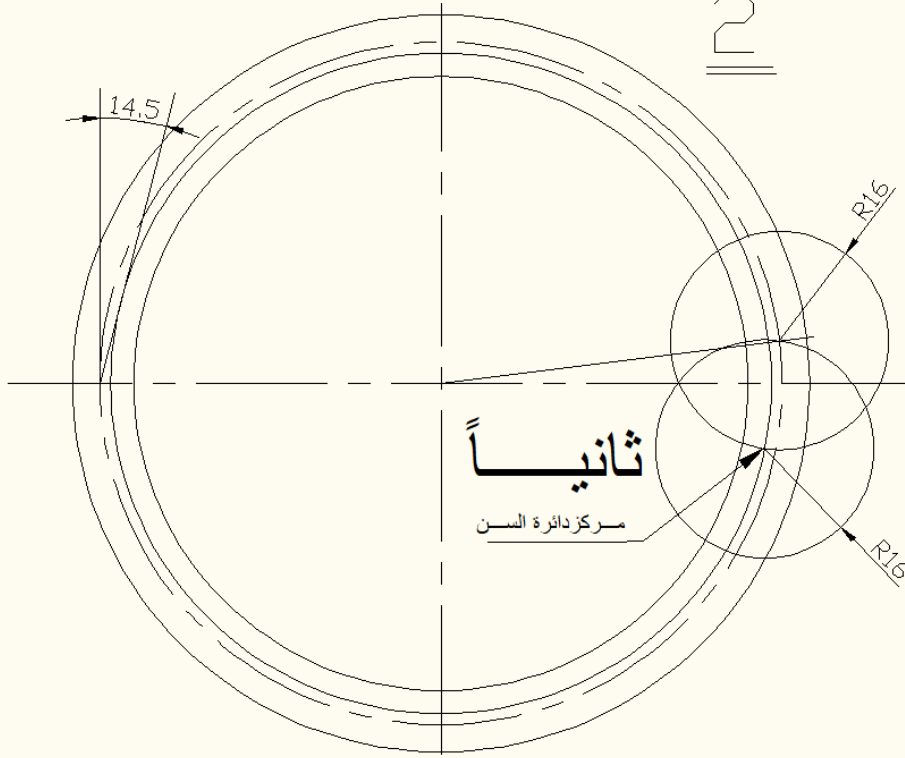

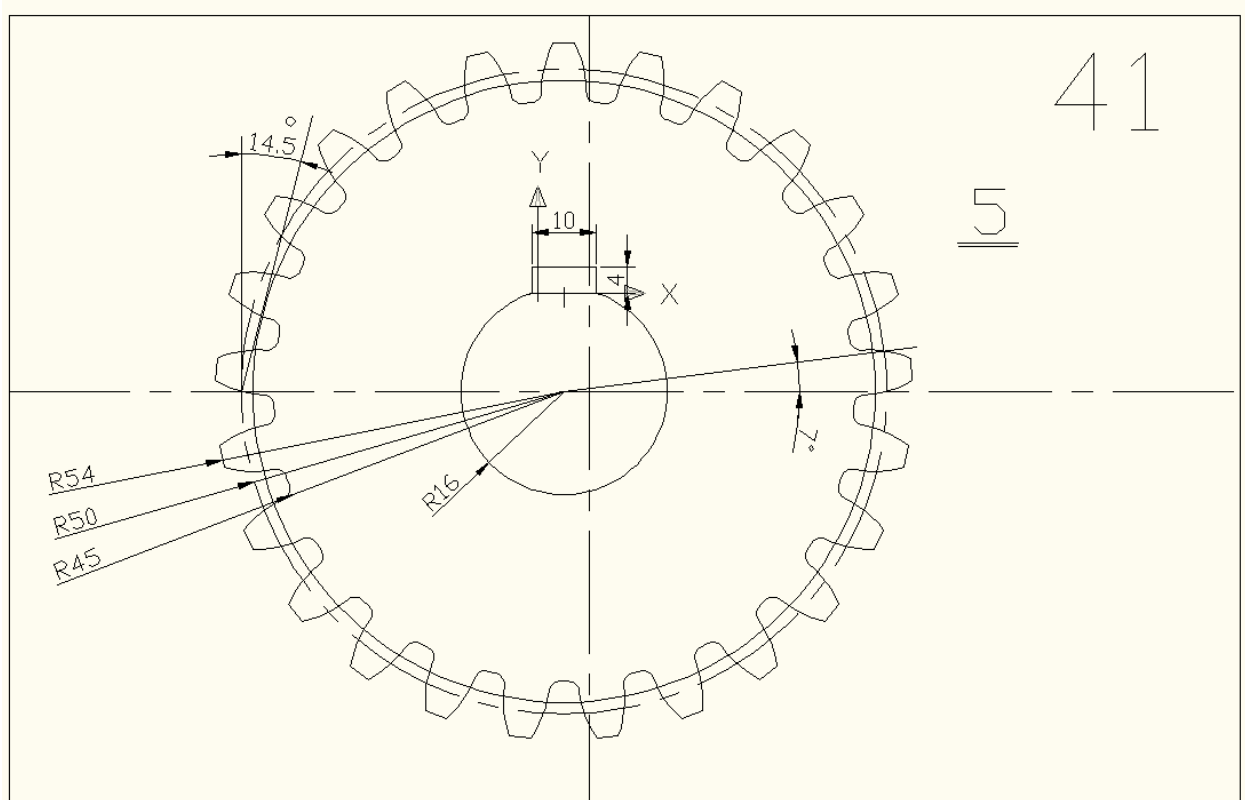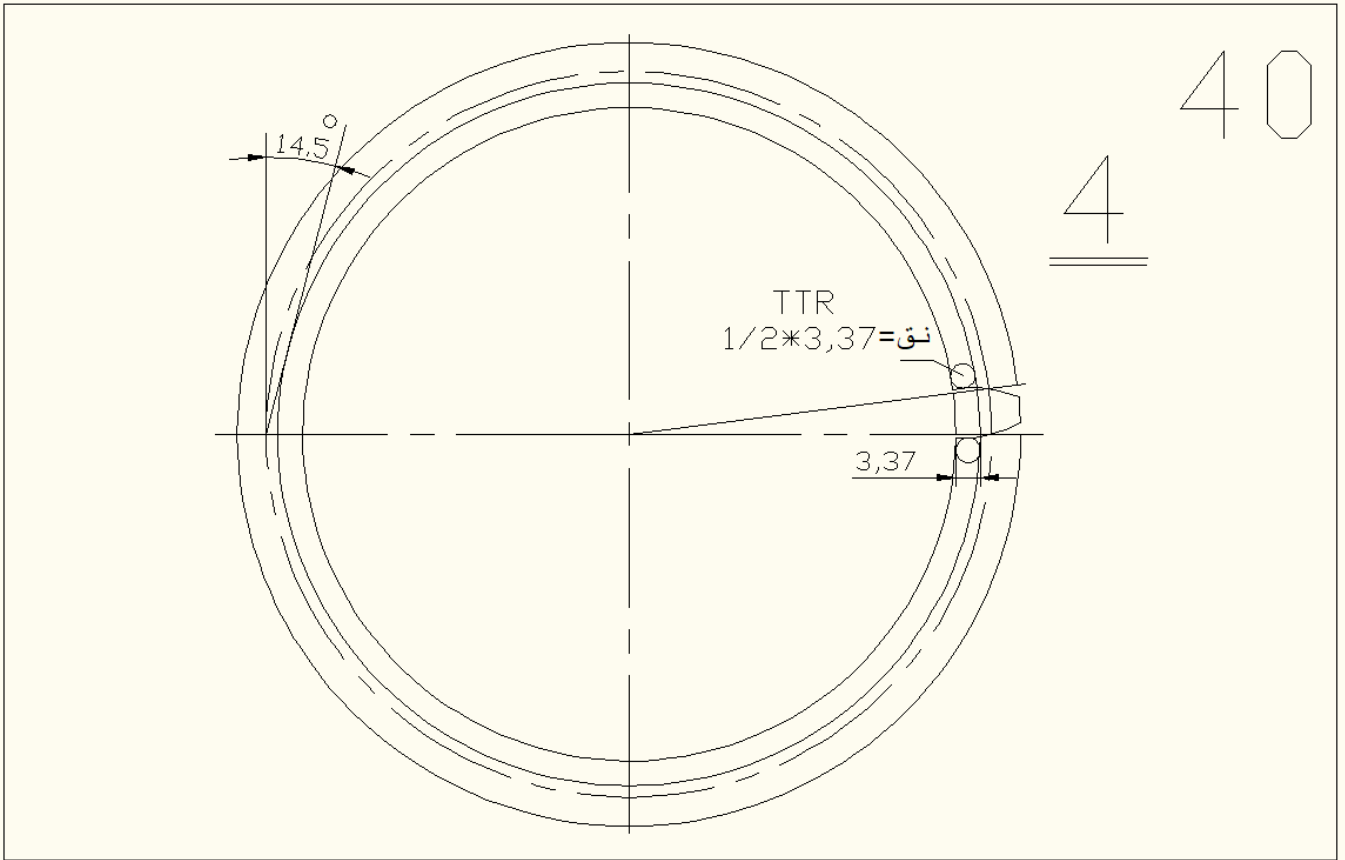

تخطيط الترس المعدل


بعد حسابات الترس A وحسابات الترس N
 نرسم الترس A والترس N كل على حدة
 نرسم محور X والمحور Y للترس N وحسب
 المعادلة $c:c = \frac{d_{pa} + d_{pn}}{2}$
 ونسحب الترس N الى المحور اعلاه

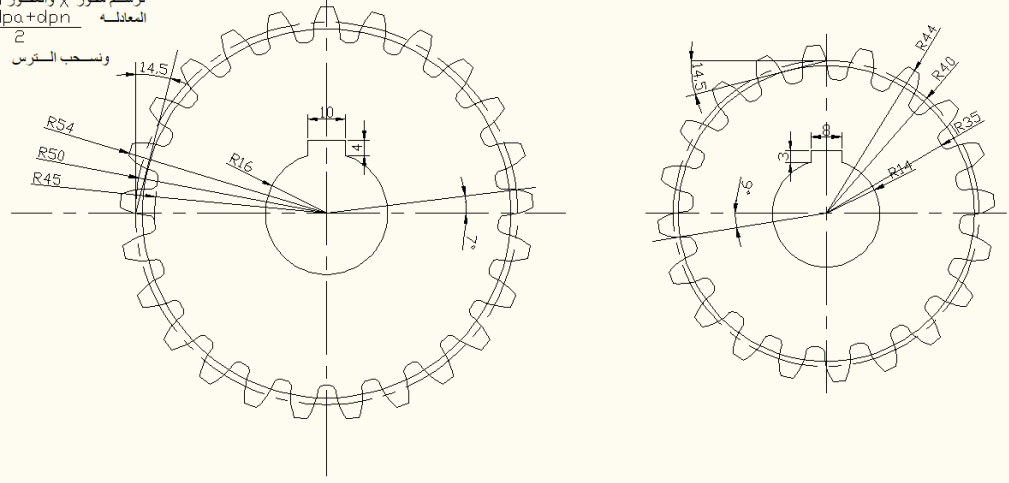

X

تخطيط الترس المعدل

بعد حسابات الترس A وحسابات الترس N
 نرسم الترس A والترس N كل على حدة
 نرسم محور X والمحور Y للترس N وحسب
 المعادلة $c:c = \frac{d_{pa} + d_{pn}}{2}$
 ونسحب الترس N الى المحور اعلاه

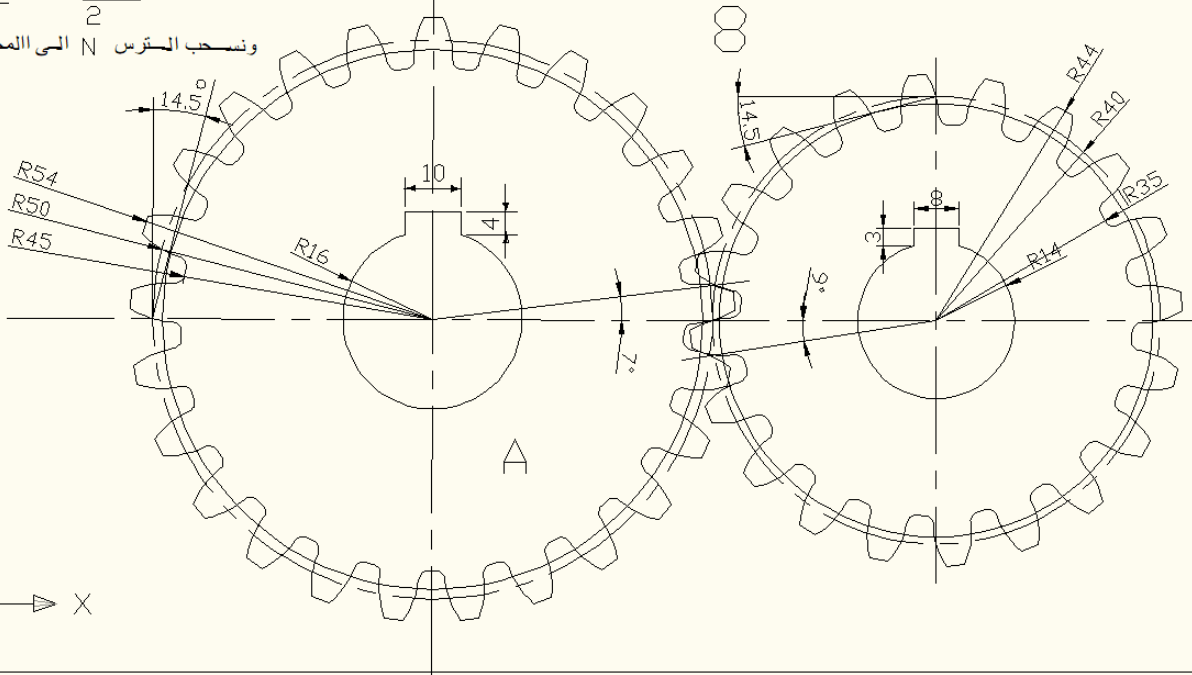

Y
 X